




Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Code de la Santé Publique - Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis (Articles R1334-14 à R1334-29-9) et l'Annexe 13-9 du même code. - (Introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) - Arrêté du 26/06/2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage - Code du travail Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante - Décret 2017-899 du 09/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. - Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis- Décret N°2012-639 du 04/05/2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante

A	INFORMATIONS GENERALES
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : Bâtiment Cat. du bâtiment : Enseignement Primaire / Secondaire	Adresse : Groupe Scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE
Référence Cadastre : A178 - A696 Date du Permis de Construire : Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997	Propriété de : MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE Rue du Fort du Bois 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE Adresse : Rue du Fort du Bois 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE Qualité :	Documents remis : Rapport Moyens mis à disposition : Néant
A.3	EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A Le repérage a été réalisé le : 28/11/2024 Par : INGHESE Michel N° certificat de qualification : 20-1568 Date d'obtention : 13/11/2020 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ABCIDIA 4 route de la noue 91190 GIF-SUR-YVETTE	Date d'émission du rapport : 28/11/2024 Accompagnateur : Le propriétaire Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyses pour le Bâtiment IDF Green Square Bâtiment A 80-84 rue des meuniers 92220 Bagneux Adresse laboratoire : 80-84 rue des meuniers 92220 Bagneux Numéro d'accréditation : 1-1592 Organisme d'assurance professionnelle : AXA France IARD Adresse assurance : N° de contrat d'assurance : 10583929904 Date de validité : 31/12/2024

B	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Signature et Cachet de l'entreprise  SARL FMDC DIAGNOSTICS 20 Avenue Christian Doppler - CS 70792 BAILLY 77704 MARNE LA VALLÉE CEDEX 4 Tél. 01 64 63 02 03 - Fax 01 64 63 02 04 SIRET 500 109 491 00042	Date d'établissement du rapport : Fait à Marne-la-Vallée - Cedex 4 le 28/11/2024 Cabinet : FMDC DIAGNOSTICS Nom du responsable : CREPIN David Nom du diagnostiqueur : INGHESE Michel

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	6
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....	7
PROGRAMME DE REPERAGE	8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
RAPPORTS PRECEDENTS	9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	10
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....	11
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	12
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	13
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	14
COMMENTAIRES	14
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	15
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	49
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	57
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	69
ANNEXE 5 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	71
ATTESTATION(S)	74






D	CONCLUSION(S)
----------	----------------------

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
1	Entrée	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010)	10 ml	
2	Sanitaire 1	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010)	10 ml	
4	Chaufferie n°1	RDC	Conduit de ventilation	Toutes zones	Fibres-ciment	Document consulté	3 ml	
6	Sanitaire 2	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P007)	5 ml	
7	Sanitaire 3	RDC	Conduit de fluide	Toutes zones	Fibres-ciment	Document consulté	3 ml	
			Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P007)	5 ml	
9	Salle polyvalente	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010)	30 ml	
10	Classe 1	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010)	30 ml	
11	Classe 2	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010)	30 ml	
12	Couloir	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010)	45 ml	
13	Extérieur	RDC	Poteau -	Toutes zones	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P017)	3 ml	
			Façade	Toutes zones	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P022)	10 m²	

Amiante

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
15	Réfectoire	RDC	Conduit de ventilation	Toutes zones	Fibres-ciment	Document consulté	1 ml	
			Panneaux-sandwichs	Toutes zones	Fibres-ciment	Document consulté	100 m² / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.	
16	Toiture école	2ème	Mitron de cheminée	Toiture	Fibres-ciment		1 u	
17	Toiture réfectoire	2ème	Plaques ondulées	Toiture	Fibres-ciment	Document consulté	60 m² / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.	
18	Grenier	1er	Conduit de ventilation	Toutes zones	Fibres-ciment	Document consulté	1 ml	

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Entrée	RDC	Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
2	Sanitaire 1	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de faïence
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
3	Salle 1	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes
5	Cuisine	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de faïence
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
6	Sanitaire 2	RDC	Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de faïence
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
7	Sanitaire 3	RDC	Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
8	Bureau	RDC	Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
9	Salle polyvalente	RDC	Fenêtre	Toutes zones	Joint
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
10	Classe 1	RDC	Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
11	Classe 2	RDC	Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
12	Couloir	RDC	Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture
			Vitre fixe	Toutes zones	Mastic de vitrage
			Fenêtre - Ouvrant	Toutes zones	Mastic de vitrage
13	Extérieur	RDC	Soubassement -	Toutes zones	Enduit + peinture
			Appuis de fenêtre -	Toutes zones	Enduit + peinture
			Fenêtre - Dormant	Toutes zones	Joint
			Fenêtre - Ouvrant	Toutes zones	Mastic de vitrage
			Façade	Toutes zones	Joint
			Revêtement de façade -	Toutes zones	Crépi peint
14	Chaufferie n°2	1er SS	Fenêtre - Ouvrant	Toutes zones	Mastic de vitrage
15	Réfectoire	RDC	Revêtement de sol	Sol	Ragréage + lès
			Evier	Toutes zones	Peinture antivibratile

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 28/11/2024

Les repérages amiante avant travaux et avant démolition, contiennent les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants des activités ou interventions se font sur des matériaux produits ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Pour le repérage avant démolition d'immeuble : le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble, ou partie d'immeuble à démolir.

Pour repérage avant réalisation de travaux : le repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

Dans le cadre de repérage avant travaux, le programme de travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule. À partir de ce programme, l'opérateur précise son périmètre et son programme de repérage

Une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin d'y rechercher et d'y recenser les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec le bâtiment à démolir ;

Un classement des matériaux et produits est réalisé en fonction de leur nature et caractéristiques, forme, aspect, afin d'optimiser l'intervention de l'opérateur du repérage ;

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des sondages et des prélèvements destructifs ou non sont effectués afin de déterminer par analyse un résultat d'essai spécifiant la présence ou non d'amiante dans ceux-ci.

NOTA 1 - Description des travaux, périmètre et programme de repérage

NOTA 2 - Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur : Il est précisé ici les écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme, et une information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc


NOTA 3 – Compte tenu de l'impossibilité technique de contrôle des fondations et des réseaux enterrés et en sous-sol, du bâtiment lors du repérage initial, ceux-ci sont exclus du présent contrôle.

NOTA 4 – Du fait de la non-consignation des réseaux (aéraulique, électrique, incendie, etc...), ceux-ci sont exclus du présent contrôle jusqu'à présentation de l'attestation de consignation à l'opérateur de repérage.

Si nécessaire, nous nous tenons à la disposition du maître d'ouvrage pour effectuer un repérage complémentaire lorsque ces zones seront accessibles.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : Néant

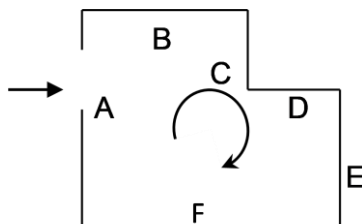Sens du repérage pour évaluer un local :



Périmètre de la démolition : Démolition de l'école (Bâtiment A et B) et du réfectoire (Bâtiment C)

G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
16/11/2011	21-0810	Eurodiex	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti	<p>Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.</p> <p>Conformément à l'article 6 alinéa 9 des arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Vous avez l'obligation d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.</p>

H	RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
----------	--

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Entrée	RDC	OUI	
2	Sanitaire 1	RDC	OUI	
3	Salle 1	RDC	OUI	
4	Chaufferie n°1	RDC	OUI	
5	Cuisine	RDC	OUI	
6	Sanitaire 2	RDC	OUI	
7	Sanitaire 3	RDC	OUI	
8	Bureau	RDC	OUI	
9	Salle polyvalente	RDC	OUI	
10	Classe 1	RDC	OUI	
11	Classe 2	RDC	OUI	
12	Couloir	RDC	OUI	
13	Extérieur	RDC	OUI	
14	Chaufferie n°2	1er SS	OUI	
15	Réfectoire	RDC	OUI	
16	Toiture école	2ème	OUI	
17	Toiture réfectoire	2ème	OUI	
18	Grenier	1er	OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE
--

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
4	Chaufferie n°1	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Béton
			Revêtement de plafond	Plafond	Béton
			Revêtement de sol	Sol	Béton
16	Toiture école	2ème	Toiture	Toiture	Tuiles

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Présence	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantification
4	Chaudière n°1	RDC	Conduit de ventilation	Toutes zones	Fibres-ciment	A	Document consulté	3 ml
7	Sanitaire 3	RDC	Conduit de fluide	Toutes zones	Fibres-ciment	A	Document consulté	3 ml
15	Réfectoire	RDC	Conduit de ventilation	Toutes zones	Fibres-ciment	A	Document consulté	1 ml
			Panneaux-sandwichs	Toutes zones	Fibres-ciment	A	Document consulté	100 m² / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
16	Toiture école	2ème	Mitron de cheminée	Toiture	Fibres-ciment	A		1 u
17	Toiture réfectoire	2ème	Plaques ondulées	Toiture	Fibres-ciment	A	Document consulté	60 m² / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
18	Grenier	1er	Conduit de ventilation	Toutes zones	Fibres-ciment	A	Document consulté	1 ml

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence	Quantification
1	Entrée	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	P010	A	10 ml
2	Sanitaire 1	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	P010	A	10 ml
6	Sanitaire 2	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	P007	A	5 ml
7	Sanitaire 3	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	P007	A	5 ml
9	Salle polyvalente	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	P010	A	30 ml
10	Classe 1	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	P010	A	30 ml
11	Classe 2	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	P010	A	30 ml
12	Couloir	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	P010	A	45 ml
13	Extérieur	RDC	Poteau -	Toutes zones	Fibres-ciment	P017	A	3 ml
			Façade	Toutes zones	Fibres-ciment	P022	A	10 m²

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
1	Entrée	RDC	Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P009)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
2	Sanitaire 1	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P016)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P009)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
			Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (P001)
3	Salle 1	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P002)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P003)
5	Cuisine	RDC	Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
			Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (P001)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P006)
6	Sanitaire 2	RDC	Revêtement de mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P008)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
7	Sanitaire 3	RDC	Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P006)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
8	Bureau	RDC	Revêtement de sol	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
9	Salle polyvalente	RDC	Fenêtre	Toutes zones	Joint	Résultat d'analyse (P013)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P009)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
10	Classe 1	RDC	Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P012)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P011)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P009)
11	Classe 2	RDC	Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P009)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
12	Couloir	RDC	Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P009)
			Revêtement de plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)
			Revêtement de mur	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)
			Vitre fixe	Toutes zones	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P015)
			Fenêtre - Ouvrant	Toutes zones	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P014)
13	Extérieur	RDC	Soubassement -	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P019)
			Appuis de fenêtre -	Toutes zones	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P020)
			Fenêtre - Dormant	Toutes zones	Joint	Résultat d'analyse (P021)
			Fenêtre - Ouvrant	Toutes zones	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P026)
			Façade	Toutes zones	Joint	Résultat d'analyse (P027)
			Revêtement de façade -	Toutes zones	Crépi peint	Résultat d'analyse (P018)
			Fenêtre - Ouvrant	Toutes zones	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P023)
			Revêtement de sol	Sol	Ragréage + lès	Résultat d'analyse (P024)
15	Réfectoire	RDC	Evier	Toutes zones	Peinture antivibratile	Résultat d'analyse (P025)

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)
--

Néant

LEGENDE

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
-----------------	--------------------	------------------------	---

COMMENTAIRES

Néant


ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION


ELEMENT : Conduit de ventilation


Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	1er - Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		INGHESE Michel
Localisation		
Conduit de ventilation - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Plaque ​ s ondulées		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	2ème - Toiture réfectoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		INGHESE Michel
Localisation		
Plaque ​ s ondulées - Toiture		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Conduit de ventilation		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Réfectoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		INGHESE Michel
Localisation		
Conduit de ventilation - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Panneaux-sandwichs		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Réfectoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		INGHESE Michel
Localisation		
Panneaux-sandwichs - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Mitron de cheminée		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	2ème - Toiture école
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		INGHESE Michel
Localisation		
Mitron de cheminée - Toiture		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Conduit de ventilation		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Chaufferie n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		INGHESE Michel
Localisation		
Conduit de ventilation - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Sanitaire 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment		INGHESE Michel
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Salle 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de sol	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalles de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Salle 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (marron)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Salle 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Salle 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/11/2024	INGHESE Michel

Localisation

Revêtement de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet


Enduit + peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)


DETAIL DES RESULTATS :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Sanitaire 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Sanitaire 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P008		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Sanitaire 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Couloir
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P010		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Salle polyvalente
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P011		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Classe 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Classe 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Salle polyvalente
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P014		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Couloir
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitrage	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones Ouvrant		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic de vitrage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P015		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Couloir
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitrage	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Vitre fixe - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic de vitrage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P016		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Sanitaire 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P017		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Poteau - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Fibres-ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)


PRELEVEMENT : P018		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Crépi peint	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de façade - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Crépi peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P019		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Soubassement - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Appuis de fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P021		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones Dormant		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P022		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibres-ciment	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Façade - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Fibres-ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	1er SS - Chaufferie n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitrage	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones Ouvrant		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic de vitrage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Réfectoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage + lès	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage + lès		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose) ; matériau de type colle (jaune)	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Réfectoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture antivibratile	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Evier - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture antivibratile		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitrage	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones Ouvrant		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic de vitrage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE	MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24	RDC - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	20/11/2024	INGHESE Michel
Localisation		
Façade - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (noir)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057337-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE 2 – CROQUIS

ex'im


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Client :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° dossier :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° planche :	1/7	Version : 1
Type :	Croquis	
Date	28/11/2024	
Intervenant :	INGHESE Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostic	
Titre :	R-1 - Localisation des	
Adresse :	Groupe Scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Prélèvements ne contenant pas d'amiante

Legende :

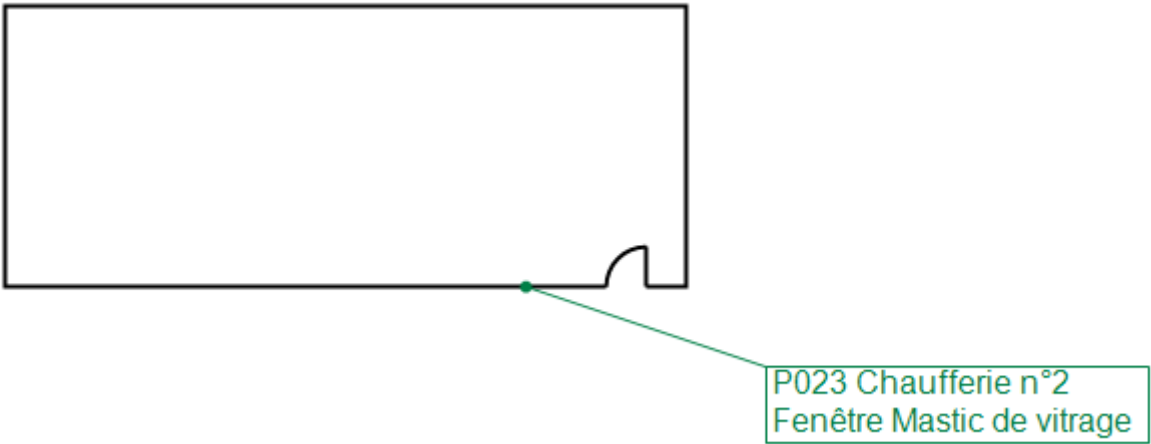Plan de masse :



ex'im

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Client :

MAIRIE DE CONCHES SUR

N° dossier :

MAIRIE DE CONCHES SUR

N° planche :

2/7

Version :

1

Type :

Croquis

Date

28/11/2024

Intervenant :

INGHESE Michel

Origine du plan :

Cabinet de diagnostic

Titre :

RDC - Localisation des

Adresse :

Groupe Scolaire Gustave Ribaud
23 allée de l'Ermitage

Bât.- Niveau - Lot :

Commentaire :

Prélèvements ne contenant pas d'amiante

Prélèvements contenant de l'amiante

Legende :

Plan de masse :

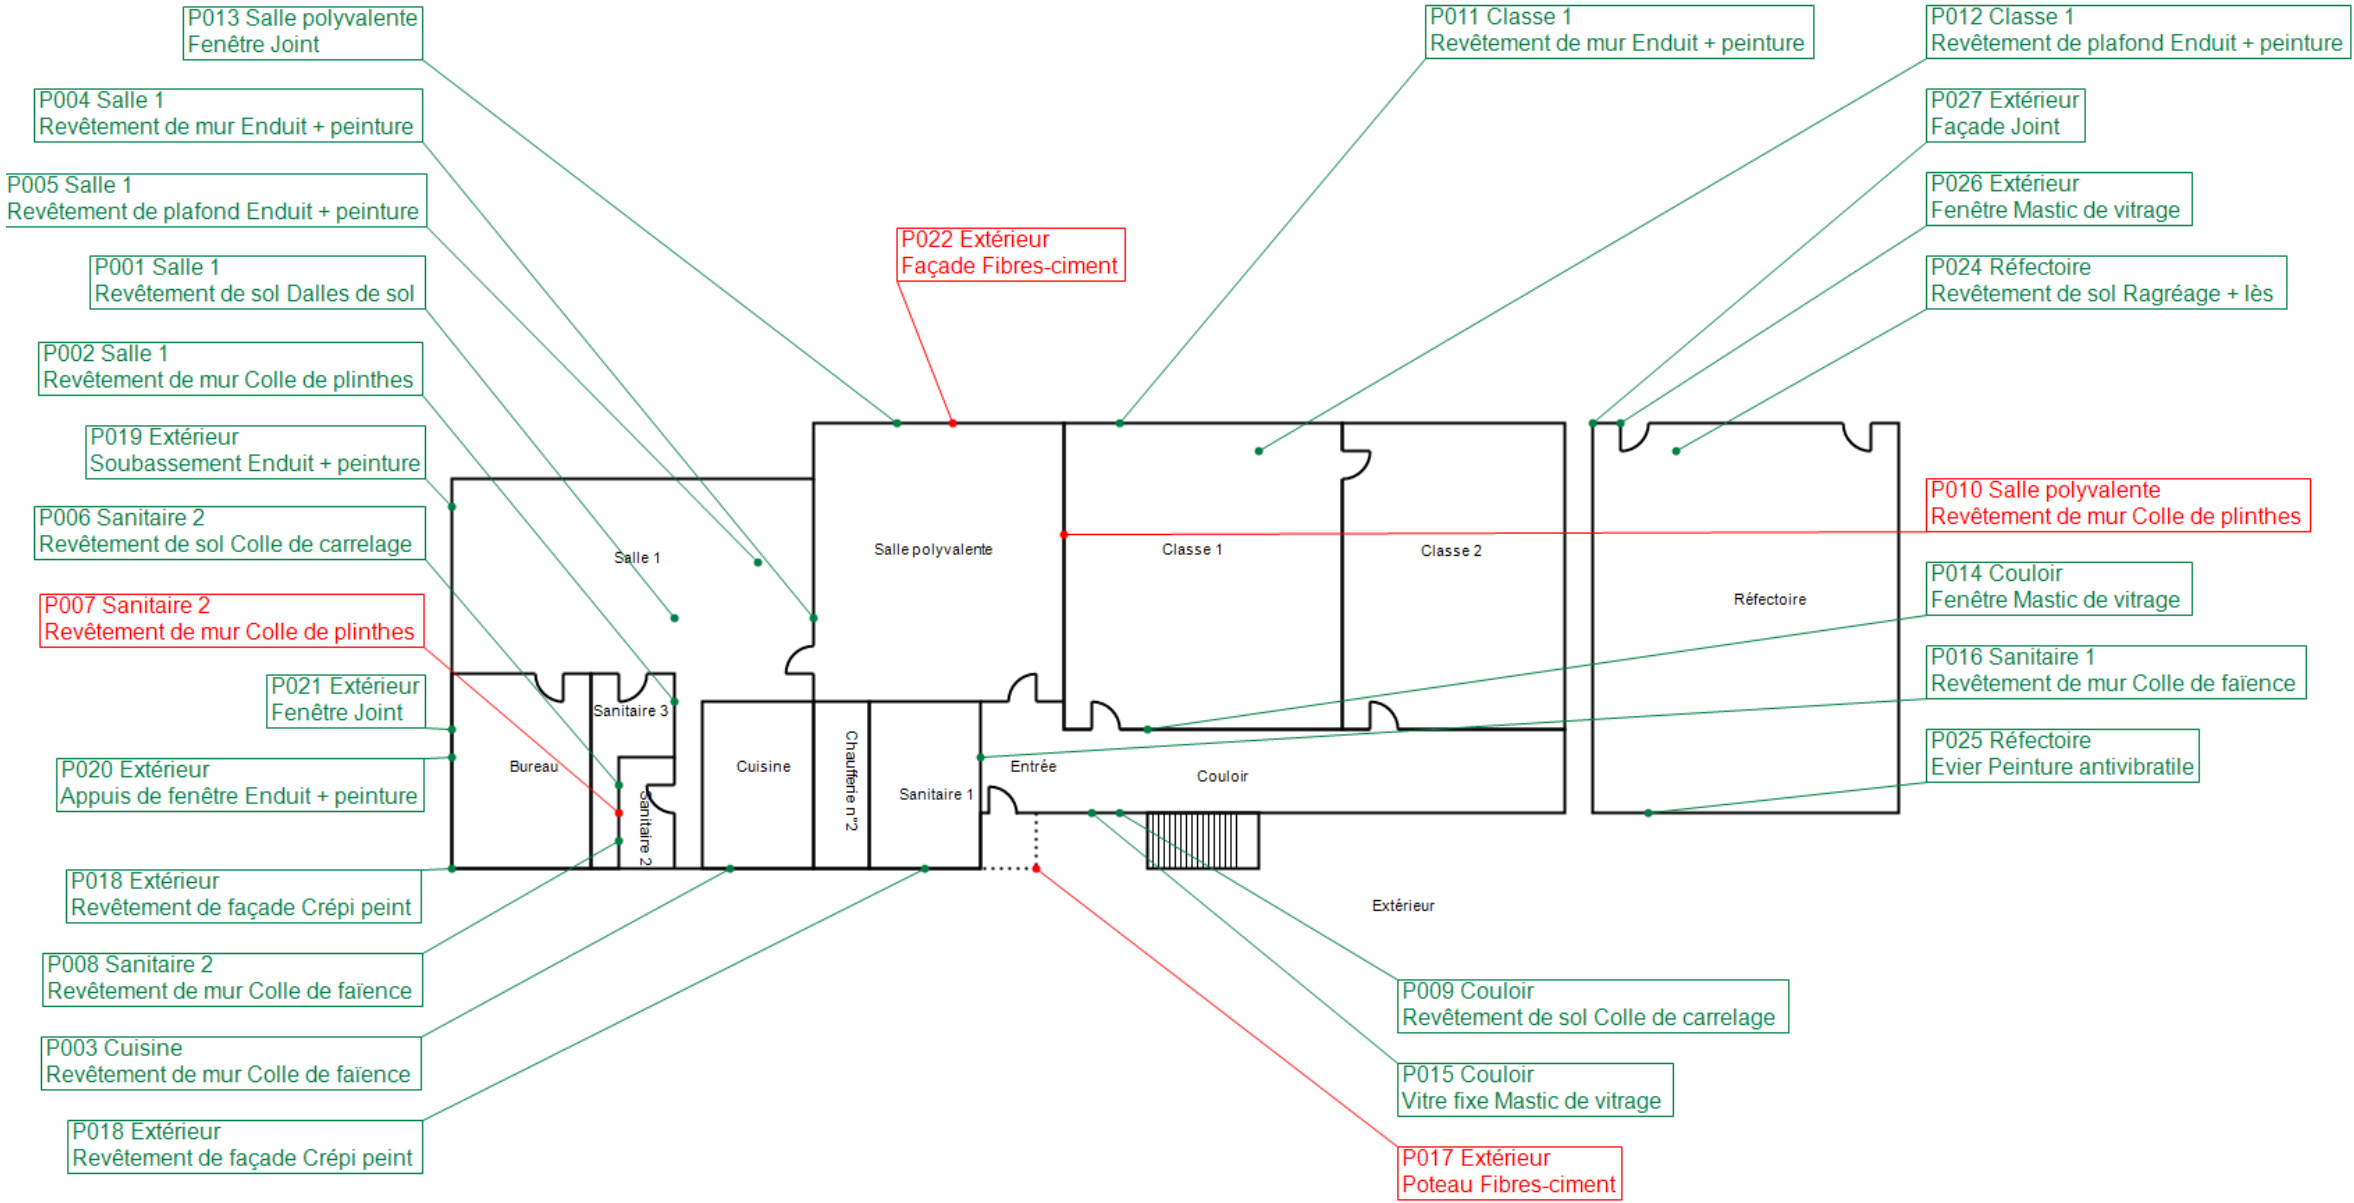



	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° dossier :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° planche :	3/7	Version : 1
Type :	Croquis	
Date	28/11/2024	
Intervenant :	INGHESE Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostic	
Titre :	RDC - Localisation des	
Adresse :	Groupe Scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Conduit fibres-ciment

Plaque fibres-ciment intérieur extérieur

Colles de plinthes

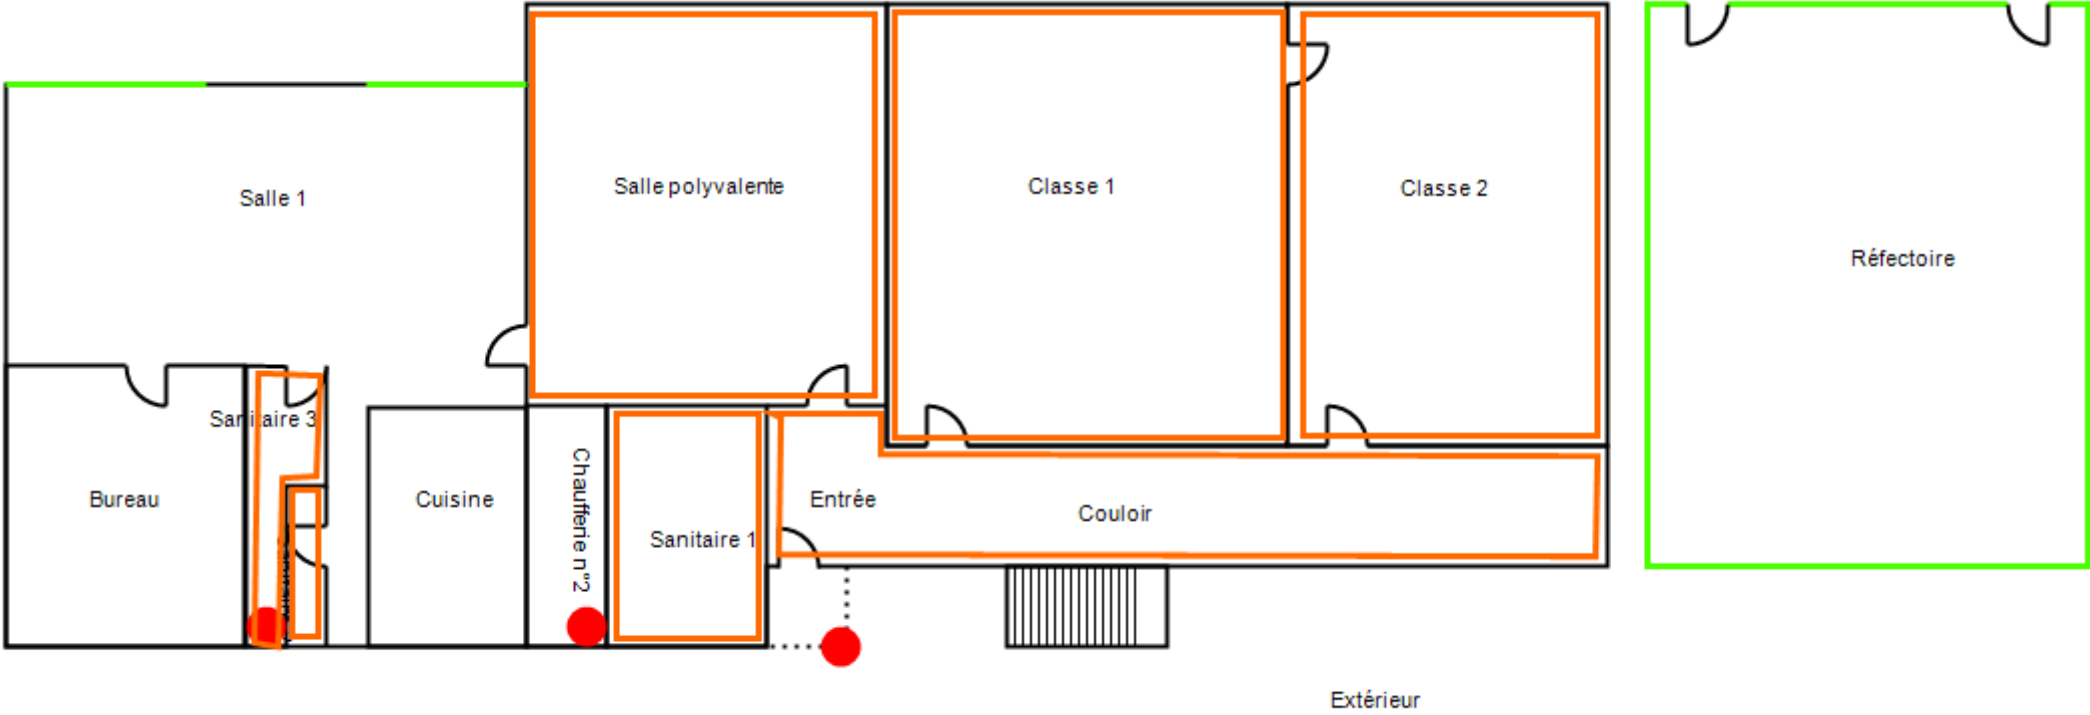Legende :





Plan de masse :

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° dossier :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° planche :	4/7	Version : 1
Type :	Croquis	
Date	28/11/2024	
Intervenant :	INGHESE Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostic	
Titre :	R+1 Grenier - Localisation	
Adresse :	Groupe Scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :

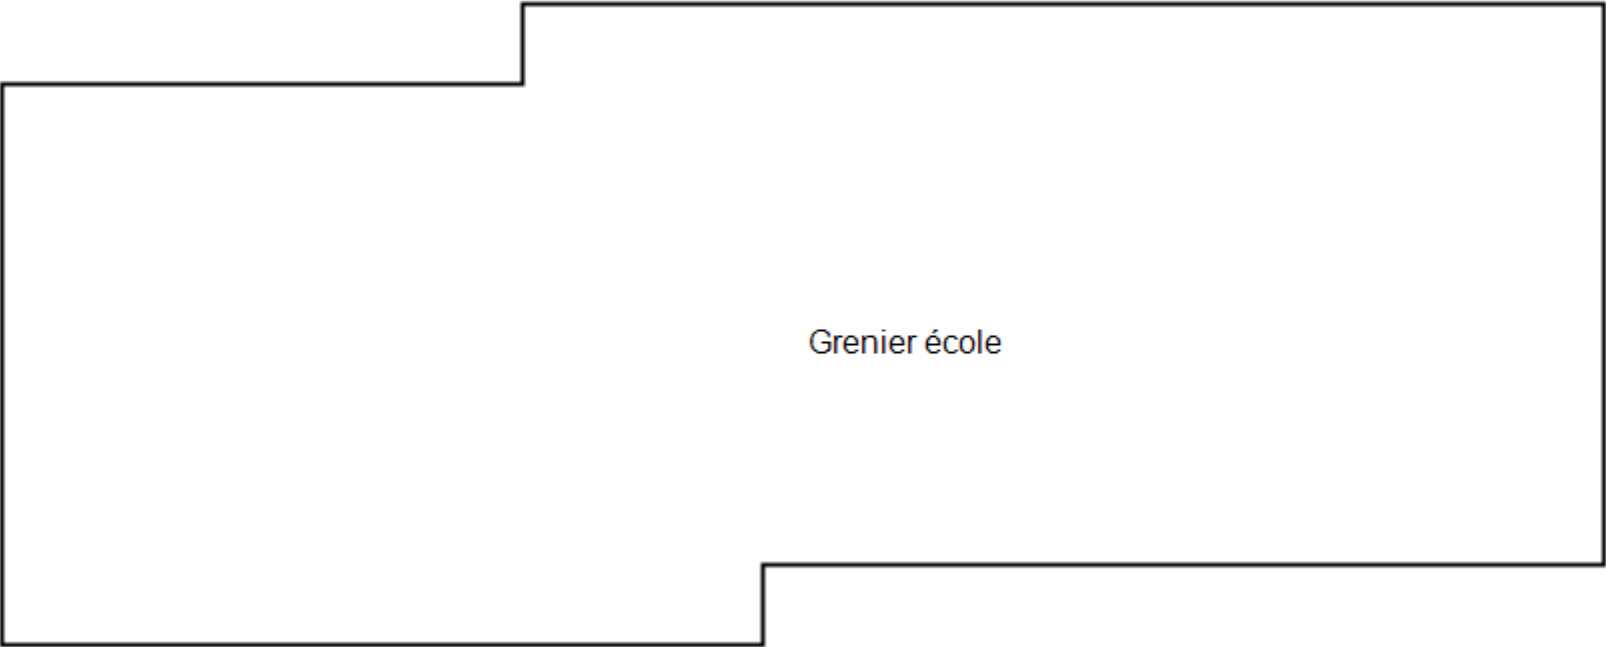

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° dossier :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° planche :	5/7	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	28/11/2024	
Intervenant :	INGHESE Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	R+1 Grenier - Localisation	
Adresse :	Groupe Scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

 Conduit fibres-ciment

Legende :

Plan de masse :


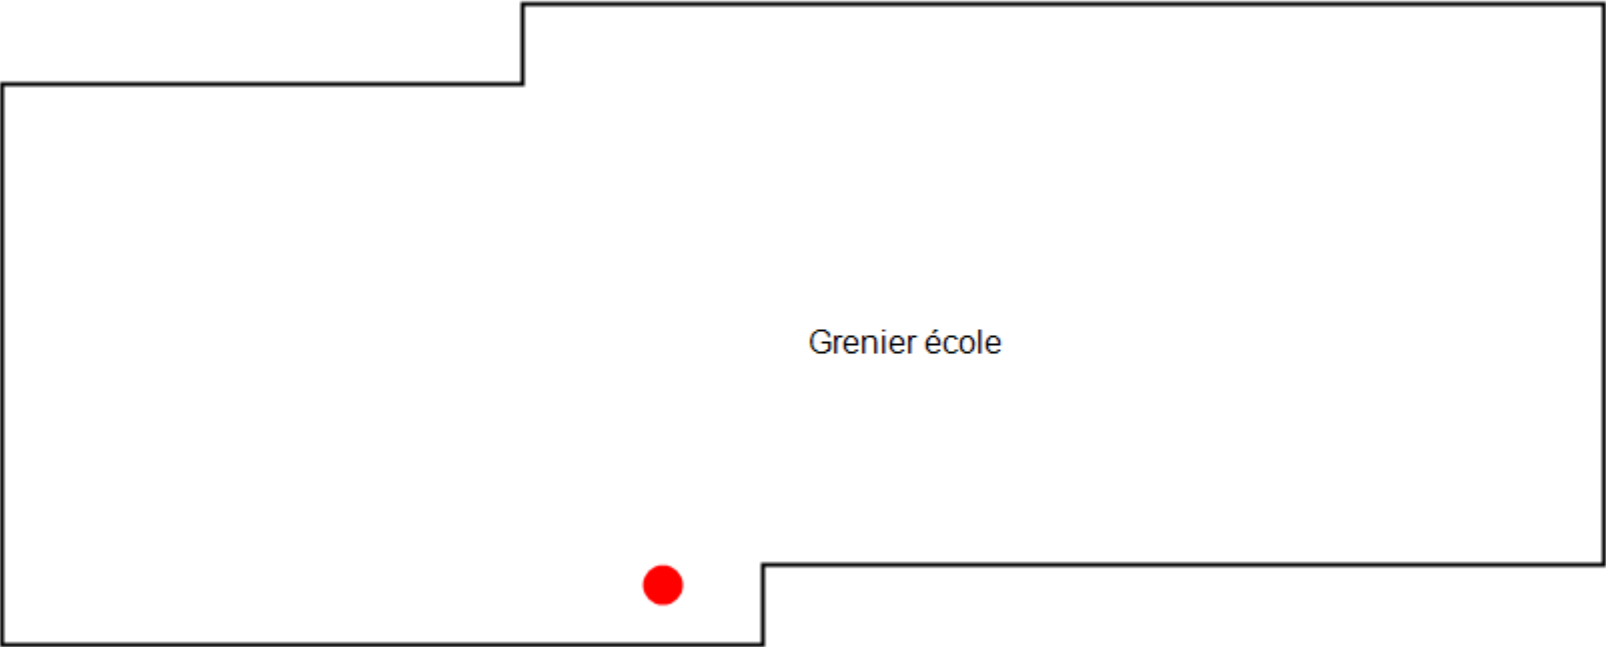


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° dossier :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° planche :	6/7	Version : 1
Type :	Croquis	
Date	28/11/2024	
Intervenant :	INGHESE Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostic	
Titre :	Toiture - Localisation des	
Adresse :	Groupe Scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

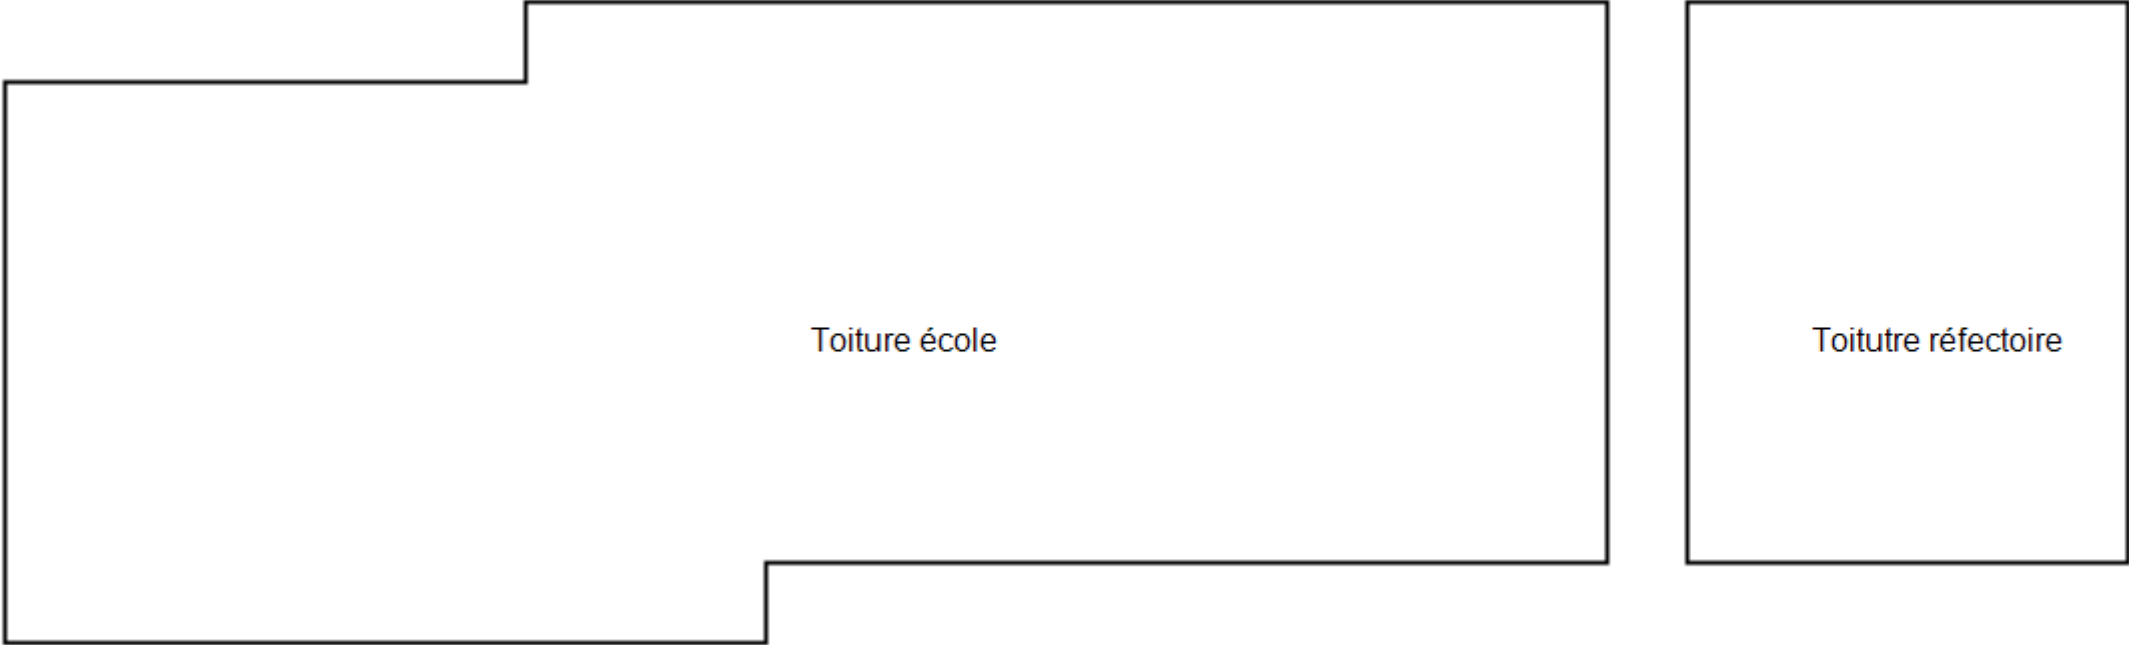Plan de masse :



ex'im

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Client :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° dossier :	MAIRIE DE CONCHES SUR	
N° planche :	7/7	Version : 1
Type :	Croquis	
Date	28/11/2024	
Intervenant :	INGHESE Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostic	
Titre :	Toiture - Localisation des	
Adresse :	Groupe Scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

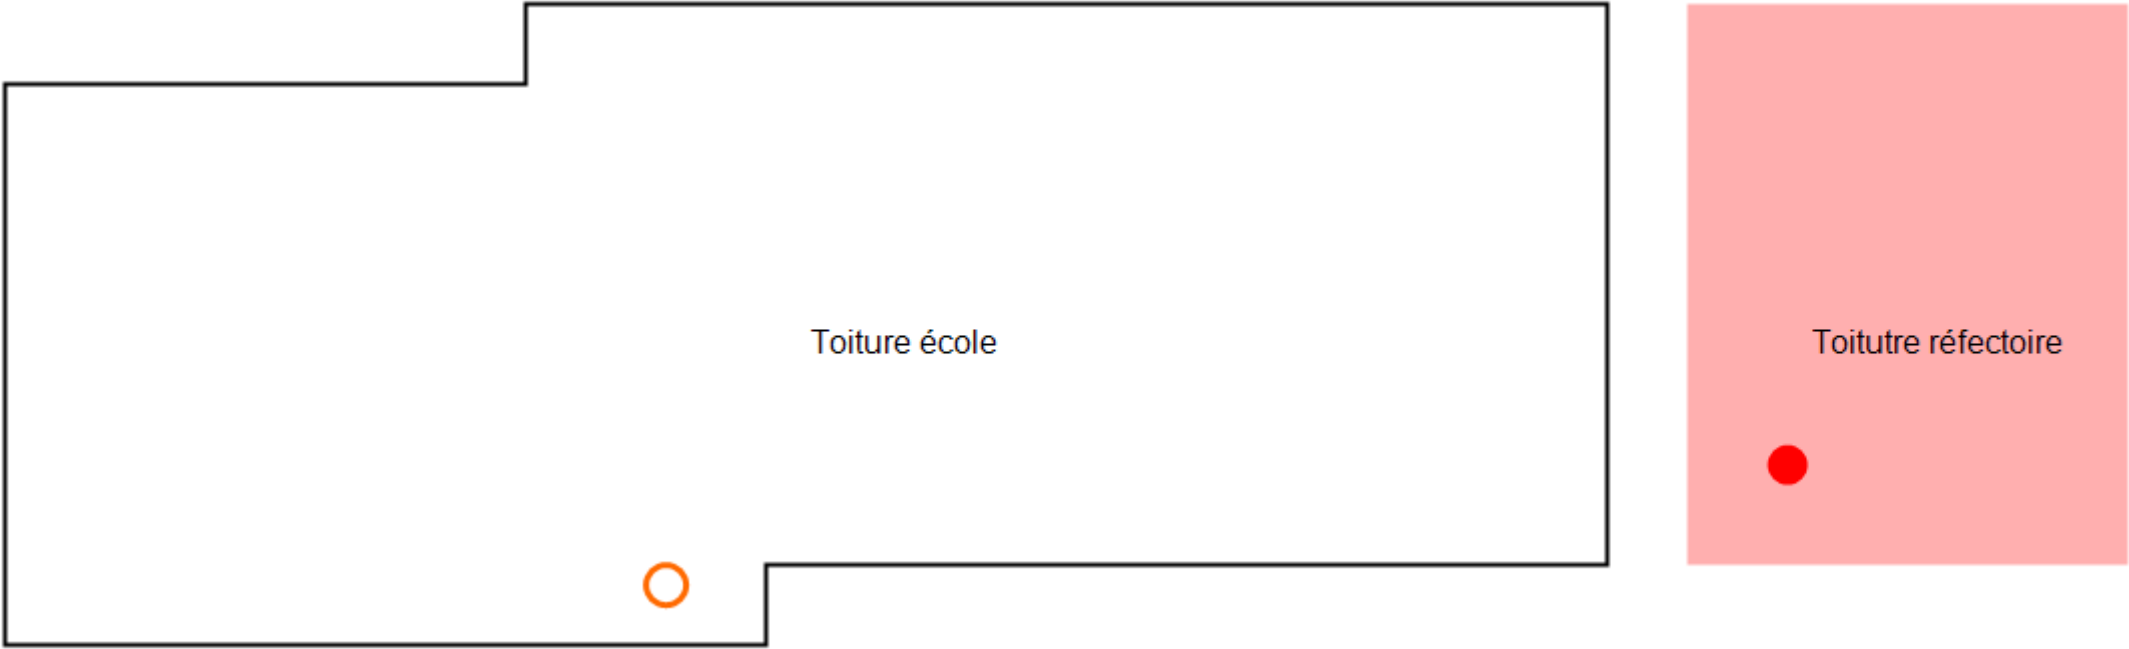
Plaques ondulées

Conduit fibres-ciment

Mitron de cheminée

Legende :

Plan de masse :



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Analyses pour le Bâtiment

FMD DIAGNOSTICS
Monsieur Michel INGHESE
20 avenue Christian Doppler - CS 70792 BAILLY
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

Notre référence : AR-24-LH-057337-01

Numéro de dossier : 24H028937

Référence de dossier :

MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A - Groupe Scolaire
Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE -
MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24H028937-001 - Référence P001-RDC - Salle 1 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-002 - Référence P002-RDC - Salle 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-003 - Référence P003-RDC - Cuisine - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-004 - Référence P004-RDC - Salle 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-005 - Référence P005-RDC - Salle 1 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-006 - Référence P006-RDC - Sanitaire 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

- N° 24H028937-007 - Référence P007-RDC - Sanitaire 2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-008 - Référence P008-RDC - Sanitaire 2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-009 - Référence P009-RDC - Couloir - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-010 - Référence P010-RDC - Salle polyvalente - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-011 - Référence P011-RDC - Classe 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-012 - Référence P012-RDC - Classe 1 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-013 - Référence P013-RDC - Salle polyvalente - Toutes zones - Fenêtre - Joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-014 - Référence P014-RDC - Couloir - Toutes zones - Fenêtre - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-015 - Référence P015-RDC - Couloir - Toutes zones - Vitre fixe - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-016 - Référence P016-RDC - Sanitaire 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-017 - Référence P017-RDC - Extérieur - Toutes zones - Poteau - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-018 - Référence P018-RDC - Extérieur - Toutes zones - Revêtement de façade - Crépi peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

- N° 24H028937-019 - Référence P019-RDC - Extérieur - Toutes zones - Soubassement - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-020 - Référence P020-RDC - Extérieur - Toutes zones - Appuis de fenêtre - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-021 - Référence P021-RDC - Extérieur - Toutes zones - Fenêtre - Joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-022 - Référence P022-RDC - Extérieur - Toutes zones - Façade - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-023 - Référence P023-1er SS - Chaufferie n°2 - Toutes zones - Fenêtre - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-024 - Référence P024-RDC - Réfectoire - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + lès, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-025 - Référence P025-RDC - Réfectoire - Toutes zones - Evier - Peinture antivibratile, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-026 - Référence P026-RDC - Extérieur - Toutes zones - Fenêtre - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H028937-027 - Référence P027-RDC - Extérieur - Toutes zones - Façade - Joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059595-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 22:10 Page1/7
 Référence laboratoire N° : 24EK060528 Référence de suivi du dossier N° : 24H028937
 Reçu au laboratoire le : 25/11/2024 Date de réception : 22/11/2024
 Date d'analyse : 26/11/2024
 Référence dossier Client: 24H028937 - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A - Groupe Scolaire
 Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24H028937-001 - P001-RDC - Salle 1 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24H028937-002 - P002-RDC - Salle 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24H028937-003 - P003-RDC - Cuisine - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24H028937-004 - P004-RDC - Salle 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24H028937-005 - P005-RDC - Salle 1 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alem, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059595-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 22:10 Page2/7
 Référence laboratoire N° : 24EK060528 Référence de suivi du dossier N° : 24H028937
 Reçu au laboratoire le : 25/11/2024 Date de réception : 22/11/2024
 Date d'analyse : 26/11/2024
 Référence dossier Client: 24H028937 - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A - Groupe Scolaire
 Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	24H028937-006 - P006-RDC - Sanitaire ; - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24H028937-007 - P007-RDC - Sanitaire ; - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	24H028937-008 - P008-RDC - Sanitaire ; - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24H028937-009 - P009-RDC - Couloir - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	24H028937-010 - P010-RDC - Salle polyvalente - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059595-01	Date d'émission de rapport : 27/11/2024 22:10	Page3/7
Référence laboratoire N° : 24EK060528	Référence de suivi du dossier N° : 24H028937	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2024	Date de réception :22/11/2024	
Date d'analyse : 26/11/2024		
Référence dossier Client:24H028937 - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A - Groupe Scolaire		
Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24H028937-011 - P011-RDC - Classe 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24H028937-012 - P012-RDC - Classe 1 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24H028937-013 - P013-RDC - Salle polyvalente - Toutes zones - Fenêtre - Joint	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 ⁽²⁾	24H028937-014 - P014-RDC - Couloir - Toutes zones - Fenêtre - Mastic de vitrage	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059595-01	Date d'émission de rapport : 27/11/2024 22:10	Page4/7
Référence laboratoire N° : 24EK060528	Référence de suivi du dossier N° : 24H028937	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2024	Date de réception : 22/11/2024	
Date d'analyse : 26/11/2024		
Référence dossier Client: 24H028937 - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A - Groupe Scolaire		
Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24H028937-015 - P015-RDC - Couloir - Toutes zones - Vitre fixe - Mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24H028937-016 - P016-RDC - Sanitaire - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24H028937-017 - P017-RDC - Extérieur - Toutes zones - Poteau - Fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / MDM6	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
018	24H028937-018 - P018-RDC - Extérieur - Toutes zones - Revêtement de façade Crépi peint	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24H028937-019 - P019-RDC - Extérieur - Toutes zones - Soubassement - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059595-01	Date d'émission de rapport : 27/11/2024 22:10	Page 5/7
Référence laboratoire N° : 24EK060528	Référence de suivi du dossier N° : 24H028937	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2024	Date de réception : 22/11/2024	
Date d'analyse : 26/11/2024		
Référence dossier Client: 24H028937 - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A - Groupe Scolaire		
Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24H028937-020 - P020-RDC - Extérieur - Toutes zones - Appuis de fenêtre - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (2)	24H028937-021 - P021-RDC - Extérieur - Toutes zones - Fenêtre - Joint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (3)	24H028937-022 - P022-RDC - Extérieur - Toutes zones - Façade - Fibres-ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	24H028937-023 - P023-1er SS - Chaufferie n°2 - Toutes zones - Fenêtre - Mastic de vitrage	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059595-01	Date d'émission de rapport : 27/11/2024 22:10	Page6/7
Référence laboratoire N° : 24EK060528	Référence de suivi du dossier N° : 24H028937	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2024	Date de réception :22/11/2024	
Date d'analyse : 26/11/2024		
Référence dossier Client:24H028937 - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A - Groupe Scolaire		
Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	24H028937-024 - P024-RDC - Réfectoire - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + lès	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24H028937-025 - P025-RDC - Réfectoire - Toutes zones - Evier - Peinture antivibratile	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24H028937-026 - P026-RDC - Extérieur - Toutes zones - Fenêtre - Mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (2)	24H028937-027 - P027-RDC - Extérieur - Toutes zones - Façade - Joint	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment(gris) Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-059595-01

Date d'émission de rapport : 27/11/2024 22:10

Page 7/7

Référence laboratoire N° : 24EK060528

Référence de suivi du dossier N° : 24H028937

Reçu au laboratoire le : 25/11/2024

Date de réception : 22/11/2024

Date d'analyse : 26/11/2024

Référence dossier Client: 24H028937 - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126393 20.11.24 A - Groupe Scolaire
Gustave Ribaud 23 allée de l'Ermitage 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE - MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
 - remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
 - travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
- De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE 5 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES

ZPSO n° Z001 Revêtement de mur Enduit + peinture Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrée	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S024		
RDC	Sanitaire 1	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S029		
RDC	Salle 1	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S009		P004
RDC	Cuisine	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S007		
RDC	Sanitaire 2	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S014		
RDC	Sanitaire 3	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S020		
RDC	Bureau	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S011		
RDC	Salle polyvalente	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S035		
RDC	Classe 1	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S041		P011
RDC	Classe 2	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S044		
RDC	Couloir	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S048		

ZPSO n° Z002 Revêtement de sol Dalles de sol Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Salle 1	Revêtement de sol	X	Dalles de sol	S001		P001
RDC	Cuisine	Revêtement de sol		Dalles de sol	S005		
RDC	Bureau	Revêtement de sol		Dalles de sol	S010		

ZPSO n° Z003 Revêtement de plafond Enduit + peinture Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrée	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S023		
RDC	Sanitaire 1	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S027		
RDC	Salle 1	Revêtement de plafond	X	Enduit + peinture	S008		P005
RDC	Cuisine	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S006		
RDC	Sanitaire 2	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S013		

Amiante

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaire 3	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S017		
RDC	Bureau	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S012		
RDC	Salle polyvalente	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S033		
RDC	Classe 1	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S040		P012
RDC	Classe 2	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S042		
RDC	Couloir	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S046		

ZPSO n° Z004 Revêtement de mur Colle de plinthes Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaire 2	Revêtement de mur	X	Colle de plinthes	S016		P007
RDC	Sanitaire 3	Revêtement de mur		Colle de plinthes	S019		

ZPSO n° Z005 Revêtement de sol Colle de carrelage Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaire 2	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage	S004		P006
RDC	Sanitaire 3	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S018		

ZPSO n° Z006 Revêtement de sol Colle de carrelage Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrée	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S022		
RDC	Sanitaire 1	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S028		
RDC	Salle polyvalente	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S034		
RDC	Classe 1	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S037		
RDC	Classe 2	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S043		
RDC	Couloir	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage	S021		P009

Amiante

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrée	Revêtement de mur		Colle de plinthes	S026		
RDC	Sanitaire 1	Revêtement de mur		Colle de plinthes	S030		
RDC	Salle polyvalente	Revêtement de mur	X	Colle de plinthes	S025		P010
RDC	Classe 1	Revêtement de mur		Colle de plinthes	S039		
RDC	Classe 2	Revêtement de mur		Colle de plinthes	S045		
RDC	Couloir	Revêtement de mur		Colle de plinthes	S049		

ATTESTATION(S)



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

FMDC DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
Adhérent n°A058

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904A058.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- ☐ Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

Amiante

- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
 - ☐ Diagnostic Mèrle (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
 - ☐ Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
 - ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés
 - ☐ Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
 - ☐ Diagnostic Eco Prêt
 - ☐ Diagnostic Pollution des sols
 - ☐ Diagnostic Radon
 - ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
 - ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
 - ☐ Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.
- Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.**
- ☐ Mission de coordination SPS
 - ☐ RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
 - ☐ Audit énergétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
 - ☐ Audit énergétique pour copropriété (F)
 - ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
 - ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
 - ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
 - ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
 - ☐ Audit sécurité piscine
 - ☐ Evaluation immobilière
 - ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
 - ☐ Diagnostic légionnelle
 - ☐ Diagnostic incendie
 - ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
 - ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
 - ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millièmes de copropriété)
 - ☐ Diagnostic de décence du logement
 - ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
 - ☐ Expertise extra juridictionnelle
 - ☐ Contrôle des combles

AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3

- ☐ Etat des lieux des biens neuf
- ☐ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- ☐ Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- ☐ Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)
- ☐ Le carnet d'information du logement (CIL)
- ☐ Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

2 000 000€ par sinistre et 3 000 000€ par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 12 décembre 2023
 Pour servir et valoir ce que de droit.
 POUR L'ASSUREUR :
 LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
 39 rue Mstislav Rostropovitch
 CS 40020 - 75017 PARIS
 RCS Paris 306 123 003 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3

Amiante

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

INGHESE Michel
sous le numéro 20-1568

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 13/11/2020 | Validité : 12/11/2027 |
| | <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 13/11/2020 | Validité : 12/11/2027 |
| | <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 13/11/2020 | Validité : 12/11/2027 |
| | <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 07/10/2020 | Validité : 06/10/2027 |
| | <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 07/10/2020 | Validité : 06/10/2027 |
| | <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 07/10/2020 | Validité : 06/10/2027 |
| | <i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i>
<small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 04/12/2020 | Validité : 03/12/2027 |
| | <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | |



Accréditation
N°19 0043
portée étendue sur
tous les sites

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A5 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014